

**SE REQUIERE ACCION INMEDIATA**



## Productos:

Línea de vida autoretráctil 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ con función de recuperación seleccionados

Conjuntos de frenos de Línea de vida autoretráctil 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™



3M está emitiendo este aviso de "Detener Uso y Remediar" para ciertas líneas de vida autorretráctiles 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ de 175 pies con función de recuperación.

Como parte del compromiso continuo de 3M de ofrecer productos de alta calidad, notificamos a nuestros clientes la siguiente información relacionada con determinadas líneas de vida autorretráctiles (SRL) 3M DBI-SALA® Sealed-Blok™ de 175 pies (~ 53M) de longitud con función de recuperación. La División de Seguridad Personal de 3M ha identificado un efecto de envejecimiento que puede afectar el rendimiento de los SRL 3M DBI-SALA® Sealed-Blok™ de 175 pies (~ 53M) seleccionados producidos entre enero de 2022 y octubre de 2024. Además, cualquier dispositivo reparado por 3M, o un centro de servicio autorizado (ASC), durante este período de tiempo también puede verse afectado. A través de pruebas de laboratorio, 3M ha determinado que es posible que estos dispositivos no permitan que la unidad funcione como está diseñada para la función de recuperación después de un evento de caída lo **que podría exponer al trabajador a lesiones graves o la muerte. No ha habido informes de lesiones asociadas con este problema.**

Nota: La funcionalidad de detención de caídas no se ve afectada, solo la funcionalidad de recuperación. Los tamaños afectados son las líneas de vida autorretráctiles de 175 pies (~53M) con función de recuperación, consulte el apéndice para obtener la lista completa de modelos afectados por este aviso.

Debido a esto, estamos enviando este Aviso de Detención de Uso y Remediación, por lo que las líneas de vida autorretráctiles 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ de 175 pies (~53M) con función de recuperación se deben revisar de inmediato. El incumplimiento de leer y seguir todas las instrucciones asociadas con este Aviso puede resultar en **lesiones graves o la muerte**. A continuación, se incluyen las instrucciones para los siguientes pasos apropiados

## Usuarios/Propietarios:

Determine inmediatamente si tiene una SRL de Sealed-Blok™ que se vea afectada por este aviso. Para identificar si tu producto está afectado, sigue los pasos que se indican a continuación:



## SRLs Sealed-Blok™

**Paso 1 a.** Localice el número de modelo en la etiqueta de identificación metálica (consulte la Foto 1). Si el número de modelo de su dispositivo aparece en la tabla a continuación, continúe con el **paso 2a**. Si el número de modelo no aparece en la lista a continuación, no es parte del aviso y puede devolverse al servicio.

Modelo	Descripción
3400660	3M DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval Línea de Vida Autorretráctil 3400660, Cable Galvanizado, 175 ft
3400661	3M DBI-SALA Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval Línea de Vida Autorretráctil 3400661, Cable de Acero Inoxidable, 175 ft
3400664	3M DBI-SALA Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval Línea de Vida Autorretráctil 3400664, Cable de Acero Inoxidable, 175 ft
3400663	3400663 SBLOK 175FT GA S37 RTRVL CSA

**Paso 2a.** Localice los registros de fechas de fabricación y servicio en la etiqueta de identificación metálica. Si el dispositivo se fabricó o se reparó entre enero de 2022 y octubre de 2024, vaya al **paso 3a**. Si el dispositivo no se fabricó ni se reparó durante el período de tiempo afectado, no forma parte del aviso y puede volver a funcionar. (Consulte el Apéndice A para ver la marca de corrección en la etiqueta).

**Paso 3a.** Para los casos en los que se utiliza un SRL Sealed-Blok™ con función de recuperación afectado como medio de rescate principal para un evento de caída, hay dos opciones para la acción (consulte a continuación):

1. Retire el dispositivo del servicio y envíelo para su corrección inmediata, vaya al **paso 4a**.
2. Establecer un plan de rescate, que no dependa de la función de recuperación de Sealed-Blok™. Una vez que se implementa un nuevo plan de rescate, el dispositivo puede permanecer en uso para la funcionalidad de detención de caídas hasta que pueda enviarse a servicio y remediarse, consulte el **paso 4a**. Una vez que se remedia el dispositivo, se puede volver a poner en servicio completo con el plan de rescate original utilizando la función de recuperación. Si el dispositivo afectado no se está utilizando como plan de rescate principal, el dispositivo puede permanecer en uso para la funcionalidad de detención de caídas hasta que pueda enviarse al servicio y remediarse durante el servicio, consulte el **paso 4a**.

**Paso 4a.** Para comenzar el proceso de reparación de los dispositivos afectados, vaya a [www.3m.com/sealedblockrecall](http://www.3m.com/sealedblockrecall) y complete el formulario de admisión. No todas las opciones de corrección están disponibles inmediatamente en el momento de esta comunicación.

## Distribuidores:

Al recibir este Aviso, comuníquese con su especialista en caídas de 3M para obtener una lista de los productos afectados que se le vendieron. Si tiene en stock alguna de las líneas de vida autorretráctiles selladas DBI-SALA®™ de 3M afectadas, comuníquese con el Servicio de atención al cliente de 3M para coordinar la devolución de material y recibir crédito o reemplazo del producto. Envíe inmediatamente este Aviso a cualquiera de sus clientes que le haya comprado productos afectados y brinde cualquier asistencia solicitada por sus clientes para completar el proceso.

## Centros de Servicio Autorizados o Directos:

Deje de usar inmediatamente sus conjuntos de frenos. Para identificar si tu producto está afectado, sigue los pasos que se indican a continuación:



### Conjuntos de frenos:

**Paso 1 b.** Con respecto a los conjuntos de frenos, ubique el número de modelo en la etiqueta (consulte la Foto 2). Si el número de modelo de su conjunto de frenos aparece en la tabla a continuación, continúe con el **paso 2b**. Si el número de modelo no está incluido, no forma parte del aviso y puede devolverse al servicio

ID de 3M	Modelo	Descripción
70007467775	3900222	Conjunto de frenos, 3400660

**Paso 2b.** Localice el registro de la fecha de fabricación en la etiqueta del conjunto de frenos. Si el conjunto de frenos se fabricó entre enero de 2022 y octubre de 2024, vaya al **paso 3b**. Si el conjunto de frenos no se fabricó durante el período de tiempo afectado, no es parte del aviso y puede devolverse al inventario para su uso en servicios/repares.

**Paso 3b.** Elija una de las siguientes opciones para abordar su inventario de conjunto de frenos afectado:

- Opción de clasificación: Utilice el Boletín de servicio 65 con el número de pieza de medición de pasa/no pasa 9600125 para clasificar los conjuntos de frenos. Cualquiera que pase el control de pasa/no pasa debe tener una marca de verificación verde en la bolsa y ser devuelto al inventario. Cualquier conjunto que no pase la verificación de pasa/no pasa debe marcarse con una **X roja** para que se devuelva a 3M para obtener crédito
- Opción Devolver todo: Si no va a clasificar los conjuntos de frenos y prefiere devolverlos a 3M, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de 3M para coordinar una devolución de material y recibir el crédito o el reemplazo del producto. No todas las opciones de reemplazo o corrección están disponibles inmediatamente en el momento de esta comunicación.

### Centros de Servicio:

Al recibir este Aviso, comuníquese con su especialista en caídas de 3M para obtener una lista de los productos afectados que se le vendieron. Por favor, envíe inmediatamente este Aviso a cualquiera de sus clientes que haya comprado servicios de reparación que incluyan productos afectados por usted y proporcione cualquier asistencia solicitada por sus clientes para completar el proceso.

## Apéndice A – Información adicional sobre el bloque™ sellado

Las líneas de vida autorretráctiles selladas de 3M DBI-SALA® Blok™ que hayan pasado por la remediación tendrán un "0" marcado en la etiqueta de identificación metálica cerca del lote o la fecha de fabricación (ver imagen).



Las líneas de vida autorretráctiles selladas de™ 1.ª generación, producidas antes de 2015, tienen una carcasa diferente (forma de lágrima). No son parte del aviso y pueden continuar usándose y reparándose según las indicaciones.



## Apéndice B - Líneas de vida autorretráctiles 3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ afectadas

ID de 3M	Número de modelo	Descripción	Fechas de fabricación o servicio
70007459475	3400660	3M™ DBI-SALA Sealed-Blok®™ 3-Way Retrieval Línea de Vida Autorretráctil 3400660, Cable Galvanizado, 175 ft	Enero 2022 – Octubre 2024
70007450532	3400661	Línea de vida autorretráctil de 3 vías con™ bloqueo sellado DBI-SALA®™ de 3 vías 3400661, cable de acero inoxidable, 175 pies	
70007459491	3400664	3M™ DBI-SALA® Sealed-Blok™ 3-Way Retrieval Línea de Vida Autorretráctil 3400664, Cable de Acero Inoxidable, 175 ft	
70007450540	3400663	3400663 SBLOK 175FT GA S37 RTRVL CSA	



### División de Seguridad Personal

3M Center, Edificio 235-2W-70  
St. Paul, MN 55144-1000

Los productos PSD de 3M son solo para uso ocupacional.

### 3M Canadá

Apartado Postal  
5757  
Londres, Ontario  
N6A 4T1

### En los Estados Unidos de América

Servicio Técnico 1-800-243-4630  
Servicio al cliente 1-800-328-1667  
3M.com/workersafety

**Servicio Técnico en Canadá** 1-800-267-4414  
Servicio al Cliente 1-800-364-3577  
3M.ca/Safety

© 3M 2024. Todos los derechos reservados.  
3M es una marca comercial de 3M Company y sus filiales.

Usado bajo licencia en Canadá. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Por favor, recicle. **3M** mantiene su compromiso de proporcionar productos y servicios de calidad a nuestros clientes. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esta situación pueda causarle. Agradecemos su continuo apoyo a los productos y servicios de protección contra caídas de **3M**.